

Betriebsanleitung

Plattenfedermanometer Modell P5500 und P6500

für den industriellen Einsatz

In den Ausführungen:

- ###P5500/P6500### Plattenfedermanometer ohne Schaltkontakte
- ###P5500/P6500###I##### Plattenfedermanometer mit induktiven Näherungsschaltern



Inhaltsverzeichnis:

1	Allgemeines	4
1.1	Zweck der Anleitung	4
1.2	Symbole	4
1.3	Haftungsbeschränkung	4
1.4	Urheberschutz	4
1.5	Garantie	4
1.6	Herstelleranschrift, Kundendienst	4
2	Sicherheit	4
2.1	Allgemeine Gefahrenquellen	4
2.2	Bestimmungsgemäße Verwendung	4
2.3	Verantwortung des Betreibers	5
2.4	Personalqualifikation (Zielgruppeneinschätzung)	5
2.5	Beschilderung/Sicherheitskennzeichnung	5
2.6	Sicherheitseinrichtungen	5
2.7	Umweltschutz	5
3	Technische Daten	5
4	Kennzeichnung des Geräts	6
5	Aufbau und Funktion	6
5.1	Übersicht	6
5.2	Funktionsbeschreibung	6
5.3	Beschreibung der Bestandteile	6
5.4	Zubehör	6
6	Transport	6
6.1	Sicherheit	6
6.2	Transportinspektion	7
6.3	Lagerung	7
7	Montage/Installation	7
7.1	Sicherheit	7
7.2	Vorbereitungen (Anforderungen an den Einbauort)	7
7.3	Montage/Installation	7
7.4	Inbetriebnahme	8
7.5	Nachträgliches Versetzen des Messgerätes (durch den Kunden)	9
8	Wartung	9
8.1	Sicherheit	9
8.2	Funktionsüberprüfung und Rekalibrierung	9
8.3	Reinigung und Pflege	9
9	Störungen	9
9.1	Sicherheit	9
9.2	Verhalten bei Störungen	9
9.3	Störungstabelle	9
9.4	Verhalten nach Beheben der Störung	9
10	Demontage, Entsorgung	10
10.1	Sicherheit	10
10.2	Demontage	10

10.3	Entsorgung	10
11	Anhang.....	11

1 Allgemeines

1.1 Zweck der Anleitung

Diese Betriebsanleitung enthält grundlegende und unbedingt zu beachtende Hinweise für Installation, Betrieb und Wartung des Gerätes. Sie ist unbedingt vor Montage und Inbetriebnahme des Gerätes vom Monteur, vom Betreiber sowie dem für das Gerät zuständigen Fachpersonal zu lesen. Diese Bedienungsanleitung muss ständig am Einsatzort zugänglich verfügbar sein.

Die nachfolgenden Abschnitte über allgemeine Sicherheitshinweise 2 sowie auch die folgenden speziellen Hinweise zu Verwendungszweck 2.2 bis Entsorgung 10.3 enthalten wichtige Sicherheitshinweise, deren Nichtbeachtung Gefahren für Mensch und Tier, oder Sachen und Objekte hervorrufen kann.

1.2 Symbole



Warnung!

... weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, deren Nichtbeachtung Gefahren für Menschen, Tiere, Umwelt und Objekte hervorrufen kann.



Information!

... hebt wichtige Informationen für einen effizienten und störungsfreien Betrieb hervor.

1.3 Haftungsbeschränkung

Eine Missachtung dieser Sicherheitshinweise, der vorgesehenen Einsatzzwecke oder der in den technischen Gerätedaten ausgewiesenen Grenzwerte für den Einsatz kann zu einer Gefährdung oder zu einem Schaden von Personen, der Umwelt oder der Anlage führen.

Schadensersatzansprüche gegenüber dem Geräteelieferanten schließen sich in einem solchen Fall aus.

1.4 Urheberrecht

Diese Betriebsanleitung darf ohne besondere Zustimmung des Herausgebers nur als vollständiges Dokument vervielfältigt und weitergegeben werden.

1.5 Garantie

Für das hier beschriebene Produkt gewähren wir Garantie gemäß § 6 Mängelgewährleistung unser Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.

1.6 Herstelleranschrift, Kundendienst

Ashcroft Instruments GmbH

Max-Planck-Straße 1

D-52499 Baesweiler

Tel.: +49 (0) 2401/808-888

Fax.: +49 (0) 2401/808-999

Mail: customer.service@ashcroft.com

Web: www.ashcroft.eu

2 Sicherheit

2.1 Allgemeine Gefahrenquellen

Druckmessgeräte sind druckbeaufschlagte Teile, deren Versagen zu gefährlichen Situationen führen kann. Die Auswahl des Druckmessgerätes soll nach den Regeln der EN 837-2 erfolgen.

2.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Geräte sind ausschließlich für den vom Hersteller bezeichneten Verwendungszweck einzusetzen.

Die Geräte dienen zur direkten Anzeige von Über- und Unterdrücken.

Die eingebauten Schaltelemente sind Magnetspringkontakte oder induktive Näherungsschalter in Schlitzbauform, die aus Trennschaltverstärkern versorgt werden. Bei Überschreiten der eingestellten Grenzwerte werden Ausgangsstromkreise geöffnet bzw. geschlossen.

Für jeden Anwendungsfall sind die entsprechenden Errichtungs-Vorschriften zu beachten. Der Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen ist nicht zulässig.

2.3 Verantwortung des Betreibers

Sicherheitshinweise zum ordnungsgemäßen Betrieb des Gerätes sind zu beachten. Sie sind vom Betreiber dem jeweiligen Personal für Montage, Wartung, Inspektion und Betrieb zugänglich bereitzustellen. Gefährdungen durch elektrische Energie sowie freigesetzte Energie des Mediums, durch austretende Medien sowie durch unsachgemäßen Anschluss des Gerätes sind auszuschließen. Einzelheiten hierzu sind den entsprechend zutreffenden Vorschriftenwerken wie DIN EN, UVV sowie bei branchenbezogenen Einsatzfällen DVWG-, Ex-, GL-, etc. den VDE-Richtlinien sowie den Vorschriften der örtlichen EVUs zu entnehmen.

Das Gerät muss außer Betrieb genommen und gegen unbeabsichtigten Betrieb gesichert werden, wenn angenommen werden muss, dass ein gefahrloser Betrieb nicht mehr möglich ist (siehe Kapitel 9: Störungen).

Umbauten oder sonstige technische Veränderungen des Gerätes durch den Kunden sind nicht zulässig. Dies gilt auch für den Einbau von Ersatzteilen. Eventuelle Umbauten oder Veränderungen dürfen ausschließlich vom Hersteller durchgeführt werden.

Die Betriebssicherheit des Gerätes ist nur bei bestimmungsgemäßer Verwendung gewährleistet. Die Geräteausführung muss dem in der Anlage verwendeten Medium angepasst sein. Die in den technischen Daten angegebenen Grenzwerte dürfen nicht überschritten werden.

Die in dieser Betriebsanleitung aufgeführten Sicherheitshinweise, bestehende nationale Vorschriften zur Unfallverhütung und interne Arbeits-, Betriebs- und Sicherheitsvorschriften des Betreibers sind zu beachten.

Der Betreiber ist dafür verantwortlich, dass alle vorgeschriebenen Wartungs-, Inspektions-, und Montagearbeiten von autorisiertem und qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.

2.4 Personalqualifikation (Zielgruppeneinschätzung)

Das Gerät darf nur von Fachpersonal, das mit Montage, Inbetriebnahme und Betrieb dieses Produktes vertraut ist, montiert und in Betrieb genommen werden.

Fachpersonal sind Personen, die auf Grund ihrer fachlichen Ausbildung, ihrer Kenntnisse und Erfahrungen sowie ihrer Kenntnisse der einschlägigen Normen die ihnen übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen können.

2.5 Beschilderung/Sicherheitskennzeichnung

Das Messgerät und sein Umkarton sind mit einer Beschilderung versehen. Aus dieser sind Artikelnummer, Messbereich und Hersteller ersichtlich. Das Messgerät kann mit weiteren Beschilderungen und Sicherheitskennzeichen versehen sein, die auf besondere Bedingungen hinweisen:

- Hinweis auf Füllflüssigkeit
- Hinweis zu Kalibrierung
- Sicherheitskennzeichen gemäß EN 837-3
- Ölkanne gestrichen (bei Sauerstoffeinsatz)
- Silikonfrei (bei Einsatz in Automobilindustrie)

2.6 Sicherheitseinrichtungen

Dieses Gerät ist mit ausblasbarer Rückwand bzw. Ausblastülle ausgestattet. Beschreibung siehe Kapitel 5.3.4.

Die Sichtscheibe besteht aus Mehrschichten-Sicherheitsglas.

2.7 Umweltschutz

Dieses Gerät kann optional Füllflüssigkeit (z.B. Glycerin oder Silikonöl) enthalten. Die Bestimmungen der Chemikalienrichtlinie REACH sind zu beachten, die entsprechenden Sicherheitsdatenblätter der Hersteller der Chemikalien stehen auf unserer Website zum Download bereit.

3 Technische Daten


Die detaillierten technische Daten entnehmen Sie bitte den Dokumenten im Anhang Kapitel 11.

4 Kennzeichnung des Geräts

Das Label mit Seriennummer und Typenbezeichnung befinden sich auf dem Gehäuseumfang. Die Werkstoffkennzeichnung ist in der Typenbezeichnung verschlüsselt.

5 Aufbau und Funktion

5.1 Übersicht

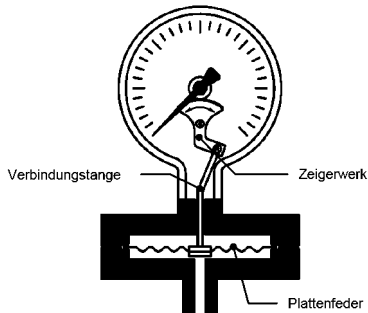

5.2 Funktionsbeschreibung

Das Messelement, die konzentrisch gewellte Plattenfeder, wird zwischen zwei Flansche eingespannt und einseitig mit dem Medium beaufschlagt.

Durch den sie belastenden Druck findet eine elastische Auslenkung aus der Normallage statt. Diese Auslenkung ist proportional zum anliegenden Druck. Auf der dem Medium abgewandten Seite der Plattenfeder greift ein Gestänge die Auslenkung ab und überträgt sie auf ein Zeigerwerk.

Die Messwertanzeige erfolgt auf einer 270°-Skala.

5.3 Beschreibung der Bestandteile

5.3.1 Skala mit Zeiger

Das Messgerät ist mit Zifferblatt und Zeiger gemäß EN 837-3, Nenngröße 100 mm oder 160 mm ausgestattet.

5.3.2 Instrumentenanschluss

Der Instrumentenanschluss befindet sich an der Unterseite des Messgerätes und kann als Gewinde- oder als Flanschanschluss ausgeführt sein.

5.3.3 Belüftungsventil

Das Belüftungsventil für das Gehäuse befindet sich an dessen Oberseite. Bei herausgezogenem Nippel wird das Gehäuse belüftet und der durch Temperatureinfluss im Gehäuse aufgebaute Druck entlastet. Bei geschlossenem Ventil wird die Schutzart IP65 erreicht.

5.3.4 Ausblasbare Rückwand/-tülle

Das Messgerät hat an der Gehäuserückwand eine ausblasbare Tülle (Modell P5500) oder eine ausblasbare Rückwand (Modell P6500). Diese dienen als Sicherheitseinrichtung gemäß EN 837-3 und ermöglichen über eine Gummimembrane gleichzeitig die Temperaturkompensation für das Gehäuse.

5.4 Zubehör

Bitte informieren Sie sich beim Hersteller über spezielle Werkzeuge und Zubehörteile.

6 Transport

6.1 Sicherheit

Das Messgerät ist vor grober Stoßeinwirkung zu schützen. Der Transport ist ausschließlich in der für den Transport vorgesehenen glasbruchsicheren Verpackung durchzuführen. Der Transport darf nur in gereinigtem Zustand (frei von Messstoffresten) erfolgen.

6.2 Transportinspektion

Die Lieferung ist auf Vollständigkeit und Transportschäden prüfen. Bei Transportschaden ist die Lieferung nicht oder nur unter Vorbehalt entgegenzunehmen, der Schadensumfang zu vermerken und gegebenenfalls die Reklamation einzuleiten.

6.3 Lagerung

Das Messgerät soll unter trockenen, sauberen Bedingungen, innerhalb eines Temperaturbereiches von -40 bis +70 °C, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung und geschützt vor Schaden durch Stöße gelagert werden.

7 Montage/Installation

7.1 Sicherheit

Um sicheres Arbeiten bei Installation und Wartung zu gewährleisten, sind geeignete Absperrarmaturen in die Anlage einzubauen (siehe 5.4 Zubehör), mittels der das Gerät

- drucklos gemacht oder außer Betrieb gesetzt wird,
- zwecks Reparatur oder Überprüfung innerhalb der betreffenden Anlage vom Leitungsnetz getrennt wird,
- oder Funktionskontrollen des Gerätes „vor Ort“ vorgenommen werden können.

Während der Arbeiten zur Montage/Installation ist die Anlage gegen Wiedereinschalten zu sichern.

7.2 Vorbereitungen (Anforderungen an den Einbauort)

- Überprüfung der Eignung des Gerätes für das zu messende Medium, die Auslegung des Messbereiches und des Schutzes vor besonderen Bedingungen wie Vibrationen, Pulsationen und Druckstößen.
- Eine Messgerätehalterung ist bei nicht ausreichend tragfähiger Messleitung zu installieren.
- Geräte mit Ausblasöffnung benötigen einen Mindestabstand nach hinten (20 mm).
- Der Einbauort ist so zu wählen, dass Arbeitsplätze des Bedienpersonals sich nicht an der Rückseite des Messgerätes befinden.

7.3 Montage/Installation

7.3.1 Prozessanschluss

Standardmäßig wird das Gerät für Rohrleitungsmontage mit einem Druckanschlusszapfen nach DIN EN 837 ausgestattet. Das Gerät wird werkseitig für den senkrechten Einbau justiert.

- Anschluss nur durch autorisiertes und qualifiziertes Fachpersonal.
- Verwendung nur mit vorgesehenem mechanischen Prozessanschluss - Ausführung siehe Bestellkennzeichen auf dem Typenschild des Gerätes mit passender Gewindedichtung.
- Beim Anschließen des Gerätes müssen die Leitungen drucklos sein.
- Die Druckmessleitung ist so mit Gefälle zu verlegen, dass z. B. bei Flüssigkeitsmessungen keine Luftsäcke und bei Gasmessungen keine Wassersäcke auftreten können. Wenn das notwendige Gefälle nicht erreicht wird, so sind an geeigneten Stellen Wasser- bzw. Luftabscheider einzubauen.
- Die Druckmessleitung ist möglichst kurz zu halten und ohne scharfe Krümmungen zu verlegen, um das Auftreten störender Verzugzeiten zu vermeiden.
- Bei flüssigen Messmedien muss die Druckanschlussleitung entlüftet werden, da eingeschlossene Gasblasen zu einem Messfehler führen.
- Wird Wasser als Messmedium eingesetzt, muss das Gerät vor Frost geschützt werden.




Sicherheitshinweis: Nur mit passendem Maulschlüssel montieren, nicht das Gerät selbst drehen.

7.3.2 Elektroanschluss

- Anschluss nur durch autorisiertes und qualifiziertes Fachpersonal.
- Der elektrische Anschluss des Gerätes ist gemäß den relevanten Vorschriften des VDE sowie den Vorschriften des örtlichen EVU durchzuführen.
- Vor elektrischem Anschluss Anlage freischalten.

- Angepasste Sicherungen vorschalten.

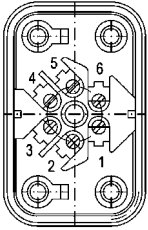

Die Anschlussbelegung entnehmen Sie bitte dem Typenschild.

7.4 Inbetriebnahme

Voraussetzung für die Inbetriebnahme ist die ordnungsgemäße Installation aller elektrischen Versorgungs- und Messleitungen. Alle Anschlussleitungen müssen so verlegt sein, dass keine mechanischen Kräfte auf das Gerät einwirken können.


Vor Inbetriebnahme ist die Dichtheit der Druckanschlussleitung zu prüfen.

7.4.1 Nullpunkt-Korrektur

Die Druckmessgeräte werden werksseitig justiert ausgeliefert, so dass sich Justierarbeiten am Montageort im Regelfall erübrigen.

Bei einigen Geräten (s. Bestellkennzeichen) ist eine Nullpunktkorrektur vor Ort möglich. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

- Druckmessleitung drucklos schalten.
- Öffnen Sie das Entlüftungsventil wie in der Abbildung gezeigt und entfernen Sie vorsichtig den kompletten Ventilstopfen aus dem Gehäuse.
- Verstellen Sie den Messwertzeiger mittels Nullpunktkorrekturschraube auf den Skalennullpunkt.
- Montieren Sie den Ventilstopfen wieder im Gehäuse.
- Schließen Sie das Entlüftungsventil.

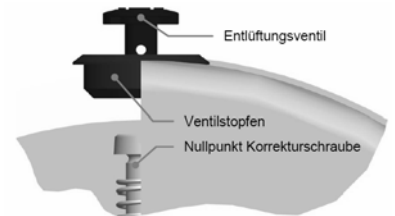


7.4.2 Schalteinstellung

In der Frontscheibe des Messgerätes ist ein Verstellverschluss angebracht. Mit Hilfe des abnehmbaren Verstellschlüssels können die an den Sollwertzeigern angebrachten Kontakte auf jeden Punkt des Skalenbereiches eingestellt werden.

Aus Gründen der Schaltgenauigkeit und der Lebensdauer der mechanischen Messsysteme sollen die Schaltpunkte zwischen 10% und 90% der Messspanne liegen.

- Verstell Schlüssel auf die Achse des Verstellverschlusses aufsetzen.
- Achse nach innen drücken bis der Mitnehmerarm hinter die Verstellstifte der Sollwertzeiger greift.
- Durch Verdrehen des Schlüssels Sollwertzeiger auf den gewünschten Schaltpunkt einstellen.
- Achse entlasten, Verstell Schlüssel abziehen.

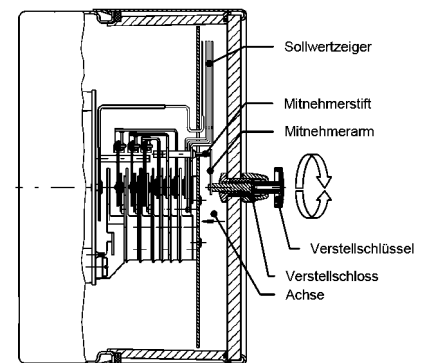

7.4.3 Kontaktfunktion

Funktion 1: Kontakte schließen bei steigender Anzeige im Uhrzeigersinn.

Funktion 2: Kontakte öffnen bei steigender Anzeige im Uhrzeigersinn.

Kontaktzuordnung:

1. Kontakt linker Sollwertzeiger,
2. Kontakt mittlerer Sollwertzeiger,
3. Kontakt rechter Sollwertzeiger

7.5 Nachträgliches Versetzen des Messgerätes (durch den Kunden)



Empfehlung: Das Druckmessgerät nicht von einer Messstelle abmontieren und an einer anderen montieren, es besteht die Gefahr der Vermischung von Messstoffen mit unvorhersehbaren chemischen Reaktionen.

8 Wartung

Das Gerät ist wartungsfrei. Um einen zuverlässigen Betrieb und eine lange Lebensdauer des Gerätes sicherzustellen, empfehlen wir dennoch eine regelmäßige Prüfung des Gerätes.

8.1 Sicherheit

Bei Wartungsarbeiten am Gerät müssen die Leitungen drucklos, der elektrische Anschluss freigeschaltet und die Anlage gegen Wiedereinschalten gesichert sein.

8.2 Funktionsüberprüfung und Rekalibrierung

Die Funktionsüberprüfung und Rekalibrierung erfolgt anwendungsabhängig in regelmäßigen Abständen. Die genauen Prüfzyklen sind den Betriebs- und Umgebungsbedingungen anzupassen. Beim Zusammenwirken verschiedener Gerätekomponenten sind auch die Bedienungsanleitungen aller anderen Geräte zu beachten.

- Überprüfung der Anzeige.
- Überprüfung der Funktion in Verbindung mit Folge-Komponenten.
- Kontrolle der Druckanschlussleitungen auf Dichtheit.
- Kontrolle der elektrischen Verbindungen.

8.3 Reinigung und Pflege

Die Reinigung erfolgt mit einem nichtaggressiven Pflegemittel, dabei ist das Belüftungsventil zu schließen und die Schutzklasse des Gerätes zu beachten.

9 Störungen

9.1 Sicherheit

Defekte oder mangelhafte Messgeräte gefährden die Betriebs- und Prozesssicherheit der Anlage und können zu einer Gefährdung oder zu einem Schaden von Personen, der Umwelt oder der Anlage führen.

9.2 Verhalten bei Störungen

Alle defekten oder mit Mängeln behafteten Geräte sind außer Betrieb zu nehmen. Falls eine Reparatur erfolgen soll, so ist das Gerät direkt an unsere Reparaturabteilung zu senden. Wir bitten darum, alle Geräterücksendungen mit unserer Serviceabteilung abzustimmen.

9.3 Störungstabelle

Mögliche Zustände, die auf eine Störungen hinweisen:

- Sprunghafte oder zufällige Zeigerbewegung
- keine Nullstellung des Zeigers bei druckloser Anzeige
- verbogener oder loser Zeiger
- gerissene Sichtscheibe
- Leckagen bei gefülltem Gerät
- Gehäusebeschädigung
- Anzeichen von Undichtigkeit des Messsystems (Verfärbung des Ziffernblatts oder der Füllflüssigkeit)

In diesen Fällen ist immer ein Austausch des Manometers erforderlich.

9.4 Verhalten nach Beheben der Störung

Siehe Kapitel 7 Montage/Installation

10 Demontage, Entsorgung

10.1 Sicherheit



Messstoffreste in und an ausgebauten Messgeräten können zur Gefährdung von Menschen, Umwelt und Einrichtungen führen. Ausreichende Vorsichtsmaßnahmen sind zu ergreifen. Gegebenenfalls sind die Geräte gründlich zu reinigen (siehe Hinweise in den Sicherheitsdatenblättern).

10.2 Demontage

- Bei Wartungsarbeiten am Gerät müssen die Leitungen drucklos, der elektrische Anschluss freigeschaltet und die Anlage gegen Wiedereinschalten gesichert sein.
- Messgerät mit geeignetem Werkzeug demontieren

10.3 Entsorgung



Bitte helfen Sie mit, unsere Umwelt zu schützen und die verwendeten Geräte und Komponenten entsprechend den geltenden Vorschriften zu entsorgen bzw. sie weiter zu verwenden.

11 Anhang

Edelstahl-Plattenfedermanometer Modell P5500 und P6500

Nach EN 837-3

Nenngröße 100 mm oder 160 mm

Genauigkeit: Klasse 1,6

Merkmale

- Robustes Edelstahlgerät
- Hohe Korrosionsbeständigkeit
- Schutzart IP65
- Verwendungsbereich bis zum Skalenendwert
- Überlastbereich bis zum 5fachen M.E.
- Trocken oder gefüllt

Anzeigebereiche

-16 ... 0 mbar bis 0 ... 25 bar

-6 ... 0 in. H₂O bis 0 ... 300 psi

Einsatzbereiche

Chemische und petrochemische Industrie

Maschinen- und Anlagenbau


Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie

Kunststoff- und Papierindustrie



Technische Daten	P5500		P6500													
	100	160	100	160												
Nenngröße [mm]	100	160	100	160												
Bauart	Zylindrisches Topfgehäuse, mit rückseitiger Ausblasöffnung		Zylindrisches Topfgehäuse mit bruchfester Trennwand und rückseitiger Ausblasöffnung													
Nullpunktjustage	Optional mit Mikrometerzeiger oder externe Nullpunktjustage (empfohlen für alle gefüllten Geräte)															
Messprinzip	Waagerechte Plattenfeder															
Messbereiche [mbar]	16	25	40	60	100	160	250	400								
	-16/0	-25/0	-40/0	-60/0	-100/0	-160/0	-250/0	-400/0								
Überlast [bar]	0,6	1,0	1,6	2,5	4	6	10	16	25	-1/0	-1/0,6	-1/1,5	-1/3	-1/5	-1/9	-1/15
	Ruhende Belastung bis zum Messbereichsendwert, dynamische Belastung bis zu 90 % vom M.E.															
Druckart	Überlastsicher bis 5fach vom M.E., jedoch max. 40 bar Positiver oder negativer Überdruck sowie kombinierte Bereiche															
Prozessanschluss	G ¼ B außen, G 3/8 B außen, G ½ B außen nach EN 837 ¼ NPT außen, ½ NPT außen, nach ANSI/ASME B1.20.1 Anschlussflansch DN20/PN40, DN25/PN40, DN50/PN40, Offener Flansch mit Überwurf-Befestigungsflansch Stahl DN50 Flansch 1", 2", 3" 150 lbs RF, 1" 300 lbs RF nach ANSI/ASME Andere auf Anfrage															
Anschlusslage	Unten															
Werkstoff	Edelstahl 1.4404 (316L), optional PTFE-Auskleidung > 0,4 bar Duratherm 2.4781 (NiCrCo Legierung), optional mit PTFE-Schutzfolie, optional Hastelloy C ≤ 400 mbar Edelstahl 1.4571 (316Ti), auf Anfrage mit PTFE-Schutzfolie															
	Viton O-Ring Edelstahl 1.4404 (316L) Sicherheitsglas, optional Plexiglas Aluminium, weiß, Beschriftung und Skale schwarz Aluminium, schwarz, optional Mikrometerzeiger, roter Markenzeiger oder Maximalzeiger Edelstahl 1.4301 (304)															
Genauigkeitsklasse	Klasse 1,6 (1,6 % vom M.E.), bei PTFE-Auskleidung Klasse 2,5 (2,5 % vom M.E.)															
Temperaturbereiche	Betriebstemperatur -20 ... 60 °C Messstofftemperatur Max. 85 °C Lagerungstemperatur -40 ... 60 °C Temperatureinfluss Max. 0,5 % / 10 K															
Konformitätsbescheinigung nach RL 94/9/EC Anhang X für mechanische Betriebsmittel in explosionsgefährdeten Bereichen	Optional, Markierung CE II 2 GD c 95°C IP65 Aktennummer 8000395287 bei der benannten Stelle 0032, TÜV NORD CERT															
Schutzart nach EN 60 529/IEC 529	IP65															
Füllflüssigkeit	Glyzerin, Silikonöl, andere auf Anfrage, nur für Bereiche ≥ 100 mbar															
Montageart	Direktmontage geschraubt oder geflanscht															
Gewicht ≤ 400 mbar / > 400 mbar [kg]	2,3/1,8				3,8/3,4				2,3/1,8				3,8/3,4			
Zubehör, Optionen	Ventile, Kontaktvorrichtungen (siehe Datenblatt G1.K55/D)															

Maßbilder [mm]

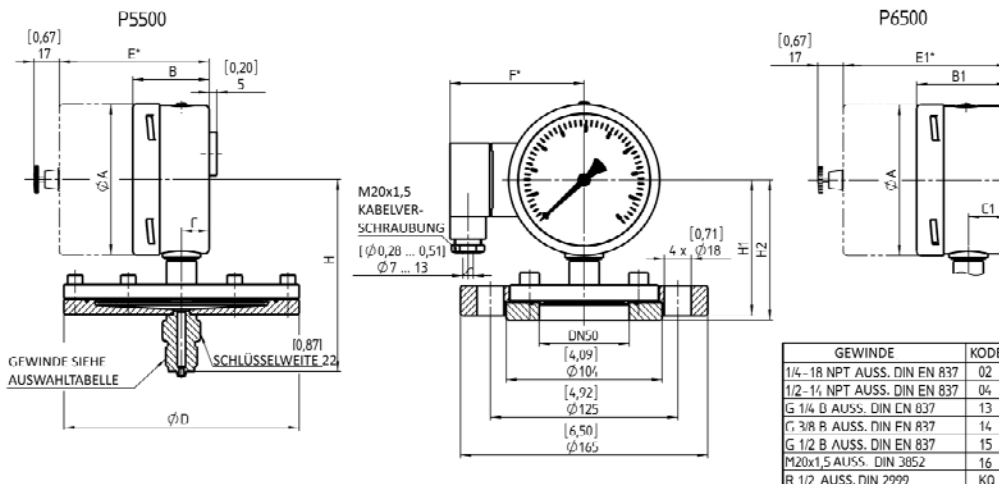


* MIT EINBAUKONTAKTEN

MESSBEREICH	NG	Ø A	B	B1	C	C1	Ø D	E*	E1*	F*	H
> 0,6 bar	100	[3,97] 101	[2,01] 51	[2,38] 61	[0,73] 18,5	[1,02] 26	[3,90] 99	[3,94] 100	[4,33] 110	[3,50] 89	[5,04] 128
	160	[6,35] 161	[1,96] 50	[2,52] 64	[0,76] 17	[1,11] 28	[3,70] 99	[3,94] 100	[4,49] 114	[4,69] 119	[6,22] 158
≤ 400 mbar	100	[3,97] 101	[2,01] 51	[2,38] 61	[0,73] 18,5	[1,02] 26	[6,18] 157	[3,94] 100	[4,33] 110	[3,50] 89	[4,92] 125
	160	[6,35] 161	[1,96] 50	[2,52] 64	[0,76] 17	[1,11] 28	[6,18] 157	[3,94] 100	[4,49] 114	[4,69] 119	[6,10] 155

BEREICH DN	Ø D1	Ø G	H3		Ø K	4 x M
			NG 100	NG 160		
DN20/PN40	[4,13] 105	[2,78] 70	[2,78] 58	[2,95] 75		
DN25/PN40	[4,53] 115	[2,68] 68	[4,17] 106	[5,35] 136		M12
DN50/PN40	[6,50] 165	[6,50] 165	[4,02] 102	[4,92] 125		M16
DN1" 150 lbs	[4,25] 108	[4,57] 116	[5,75] 146	[3,12] 79,2		1/2-13 UNC
DN1" 300 lbs	[4,80] 123,9	[5,08] 129	[6,80] 172	[5,98] 152		5/8-11 UNC
DN2" 150 lbs	[6,00] 152,4	[6,22] 158	[8,25] 209	[6,75] 171,5		1 1/2-11 UNC
DN3" 150 lbs	[7,52] 190,9	[7,52] 190,9	[10,25] 260	[8,25] 209		2-11 UNC

FLANSCHDN50	Ø	
	H1	H2
100	[4,61] 117	[4,72] 120
160	[5,79] 147	[5,91] 150

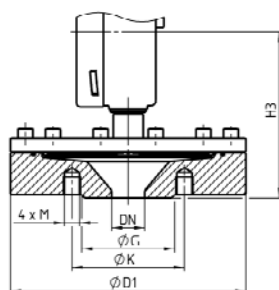

Bestellangaben

Nenngröße	Typ	Material Messsystem	Ausführung	Prozessanschluss	Anschlusslage	Messbereiche	Maßeinheit	Füllung	Optionen
(100) 100 mm	P5500	(S) Membrane 1.4571 (316Ti) bzw. Duratherm, Flansch 1.4404 (316L)	(=) IP65	(02) 1/4 NPT außen	(L) Unten	-16/ 0 ... -400/ 0	MBAR	(=) Standard trocken	(6B) Gereinigt für Sauerstoff- einsatz
(160) 160 mm	P6500	(ST) Membrane 1.4571 (316Ti) bzw. Duratherm, Flansch 1.4404 (316L) (HS) Membrane Hastelloy C-276, Flansch 1.4404 (316L) (nur für Bereiche ≥600 mbar)	(L) Gefüllt ¹⁾	(04) 1/2 NPT außen (13) G 1/4 B außen (14) G 3/8 B außen (15) G 1/2 B außen Flansch- anschlüsse: (DN20) DN20 (DN25) DN25 (DN50) DN50 (10-150) 1"150# (10-150) 1"150# (10-150) 1"150# (10-150) 1"150# (R50) Offener Flansch, DN50		0/ 16 0/ 25 0/ 40 0/ 60 0/ 100 0/ 160 0/ 250 0/ 400 -1/ 0 -1/ 1,5 -1/ 3 -1/ 5 -1/ 9 -1/ 15 -1/ 24 0/ 0,6 0/ 1 0/ 1,6 0/ 2,5 0/ 4 0/ 6 0/ 10 0/ 16 0/ 25		(GR) Glycerin (GV) Silikonöl () Kontaktart und Funktion (siehe Datenblatt G1.K55/E) ¹⁾	(ATEX) ATEX- Zulassung (CS) Doppelskala (DA) Skalenaufdruck (EA) Externe Nullpunkt- justage (EP) Maximalzeiger, einstellbar (MP) Mikrometer- zeiger (NH) Schild mit Draht befestigt (PD) Plexiglas (SH) Roter Markenzeiger, verstellbar
							BAR		
							psi und andere auf Anfrage	¹⁾ für Messbereiche ≤400 mbar nur in Nenngröße 160 mm	

Bestellhinweis

Nenngröße	Typ	Material Messsystem	Ausführung	Prozessanschluss	Anschlusslage	Messbereich	Maßeinheit	Füllung	Optionen
100	P5500	S	=	04	L	0/250	MBAR	=	NH